


QED 200 RIM Narrow Stile Drilling Instructions for Blade Stop Strike

Instrucciones de perforación para dispositivos de aro con estilo estrecho QED 200


Instructions de perçage pour bâti vertical étroit QED 200 RIM

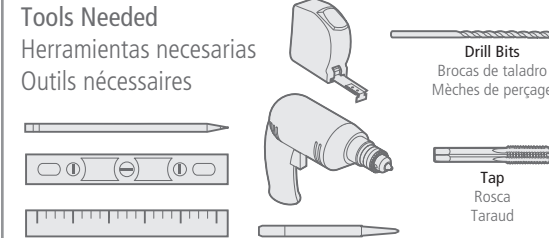


1 Select the correct template orientation with the folded edge of the template placed on the door edge. Align template 40" (1016mm) from the finished floor. The centerline of the strike is to be 40-3/16" (1020.8mm) up from the finished floor.

Seleccione la orientación de plantilla adecuada con el borde plegado de la plantilla ubicado en el borde de la puerta. Alinee la plantilla a 40" del piso terminado. La línea central de la cerradura tipo hembra debe ser de 40-3/16" hacia arriba desde el piso terminado.

Sélectionner le gabarit d'orientation correct avec le côté plié du gabarit placé sur la tranche de la porte. Aligner le gabarit à 40 pouces du sol fini. La ligne centrale de la gâche doit se trouver à 40-pouce 3/16 au-dessus du sol fini.

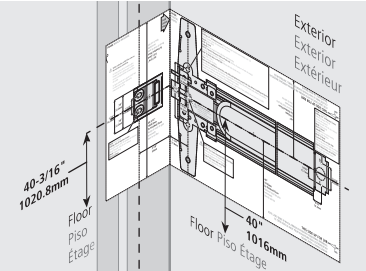

2 Center punch holes A, B, & C.
Perforaciones Centro A, B, & C.
Centre percer des trous A, B, & C.

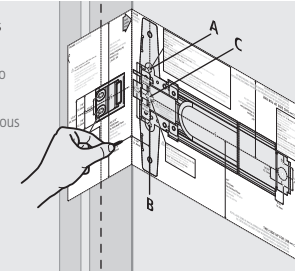


Hole C is for exit trim only.
El orificio C es solamente para guarnición de salida.
Le trou C est uniquement pour la garniture côté sortie.

3 Mark centerline and top and bottom of the strike hard enough to mark through the template and onto the door stop.

Marque la línea central y la línea superior e inferior de la cerradura tipo hembra con la suficiente firmeza como para marcar a través de la plantilla y sobre el tope de la puerta.

Marquer la ligne centrale ainsi que le haut et le bas de la gâche de manière suffisamment forte pour percer le gabarit et marquer l'arrêt de porte.

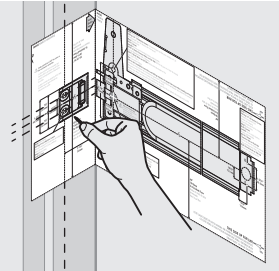


FRAME MARCO HUISSERIE

! Strike centerline is NOT the same as the exit device centerline.

La línea central de la cerradura tipo hembra NO es la misma que la línea central correspondiente al dispositivo de salida.

La ligne centrale de la gâche N'EST PAS la même que la ligne centrale du mécanisme de sortie.

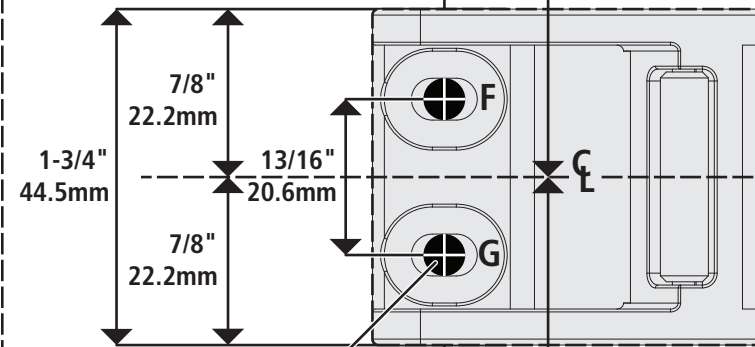

Metal Metal Métal:
Drill/Tap #10-24 Machine Screws
Perfore/Enrosque #10-24 tornillos de máquina
Percer/Tarauder #10-24 vis à métaux
Wood Madera Bois:
Ø1/8" (3.2mm)


40-3/16" 1020.8mm To Finished Floor
Hasta el nivel de piso terminado
Vers le sol fini

2-1/8" 54mm

DOOR PUERTA PORTE

Fold Doble Plier

1011.2mm 39-13/16" To Finished Floor
Hasta el nivel de piso terminado
Vers le sol fini

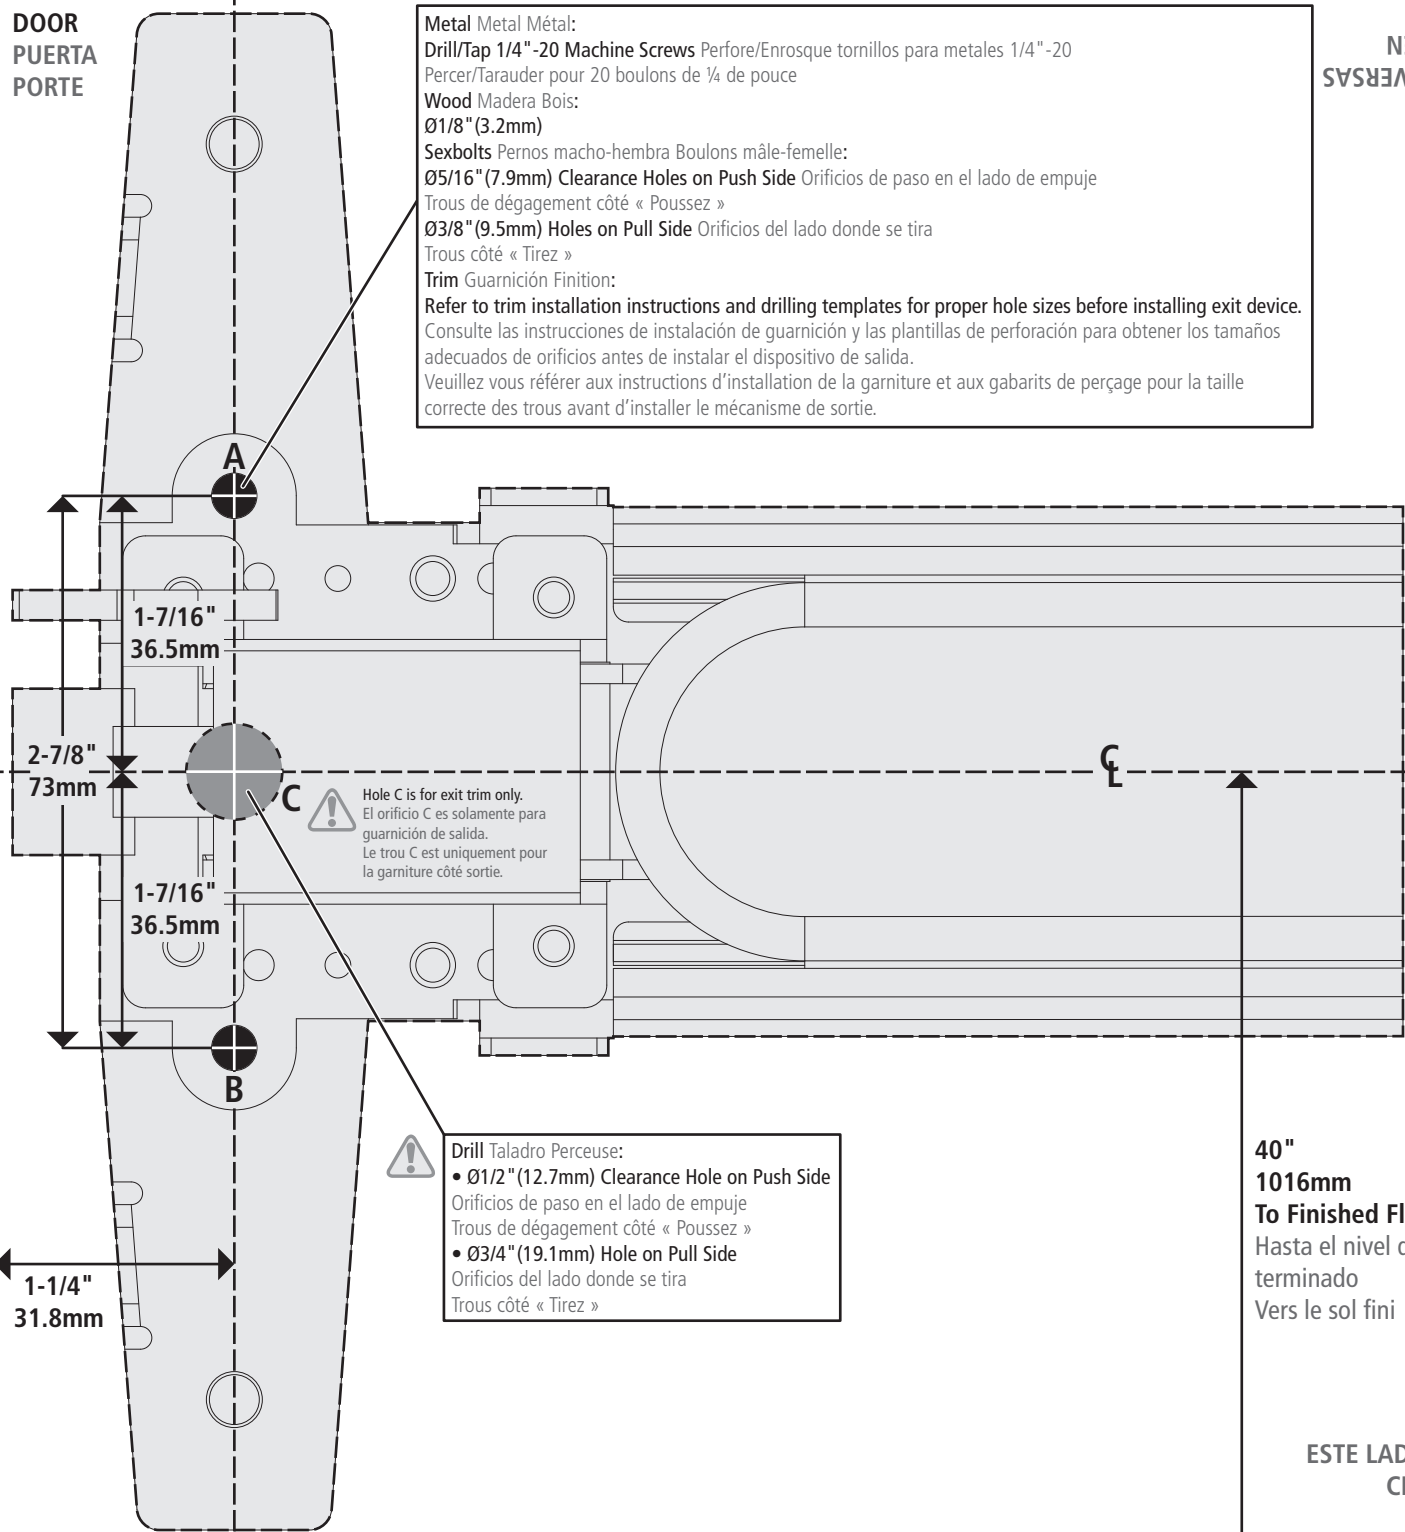


Metal Metal Métal:
Drill/Tap 1/4"-20 Machine Screws Perfore/Enrosque tornillos para metales 1/4"-20
Percer/Tarauder pour 20 boulons de 1/4 de pouce
Wood Madera Bois:
Ø1/8" (3.2mm)
Sexbolts Pernos macho-hembra Boulons mâle-femelle:
Ø5/16" (7.9mm) Clearance Holes on Push Side Orificios de paso en el lado de empuje
Trous de dégagement côté « Poussez »
Ø3/8" (9.5mm) Holes on Pull Side Orificios del lado donde se tira
Trous côté « Tirez »
Trim Guarnición Finition:
Refer to trim installation instructions and drilling templates for proper hole sizes before installing exit device.
Consulte las instrucciones de instalación de guarnición y las plantillas de perforación para obtener los tamaños adecuados de orificios antes de instalar el dispositivo de salida.
Veuillez vous référer aux instructions d'installation de la garniture et aux gabarits de perçage pour la taille correcte des trous avant d'installer le mécanisme de sortie.

Hole C is for exit trim only.
El orificio C es solamente para guarnición de salida.
Le trou C est uniquement pour la garniture côté sortie.

Drill Taladro Perceuse:
• Ø1/2" (12.7mm) Clearance Hole on Push Side
Orificios de paso en el lado de empuje
Trous de dégagement côté « Poussez »
• Ø3/4" (19.1mm) Hole on Pull Side
Orificios del lado donde se tira
Trous côté « Tirez »

THIS SIDE UP FOR RHR
ESTE LADO DEBE IR HACIA ARRIBA EN PUERTAS DERECHAS REVERSAS
CE CÔTÉ VERS LE HAUT POUR OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR EN TIRANT AVEC LA MAIN DROITE

Metal Metal Métal:
Drill/Tap #12-24 Machine Screws
Perfore/Enrosque #12-24 tornillos de máquina
Percer/Tarauder #12-24 vis à métaux
Wood Madera Bois:
Ø1/8" (3.2mm)
Sexbolts Pernos macho-hembra Boulons mâle-femelle:
Ø5/16" (7.9mm)
Clearance Holes on Push Side
Orificios de paso en el lado de empuje
Trous de dégagement côté « Poussez »
Ø3/8" (9.5mm) Holes on Pull Side
Orificios del lado donde se tira
Trous côté « Tirez »

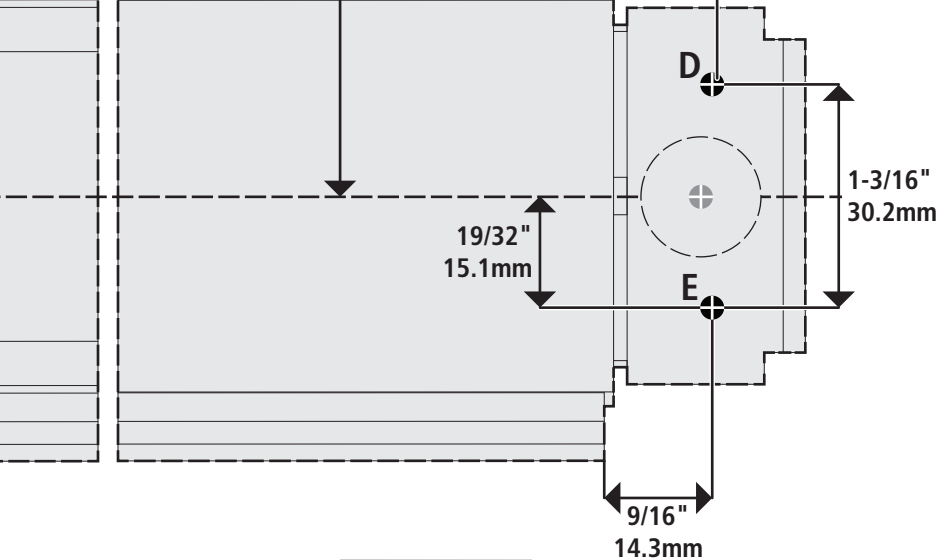

40" 1016mm To Finished Floor
Hasta el nivel de piso terminado
Vers le sol fini


Measure After Printing
Mida Después de Impresión
Mesurer après impression
1" (25.4mm)

THIS SIDE UP FOR LHR
ESTE LADO DEBE IR HACIA ARRIBA EN PUERTAS IZQUIERDAS REVERSAS
CE CÔTÉ VERS LE HAUT POUR OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR EN TIRANT AVEC LA MAIN GAUCHE

4 Ensure that the top and bottom line of the strike are 7/8" (22.2mm) from the strike centerline.

Asegúrese de que la línea superior e inferior de la cerradura tipo hembra estén a 7/8" de la línea central de la cerradura tipo hembra.


Assurez-vous que la ligne du haut et la ligne du bas de la gâche se trouvent à 7/8 de pouce de la ligne centrale de la gâche.

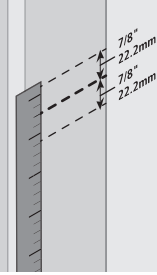

5 Make the cut 1-3/4" (44.5mm) to match the height of the blade stop strike. Cut the door stop to the same depth as the door frame.

Realice el corte a 1-3/4" de forma tal que coincida con la altura de la cerradura tipo hembra de tope de paleta. Corte el tope de puerta a la misma profundidad que el marco.


Faire une découpe de 1 pouce 3/4 afin d'être pareil que la hauteur de la gâche d'arrêt du pêne. Couper l'arrêt de porte à la même profondeur que le bâti de la porte.

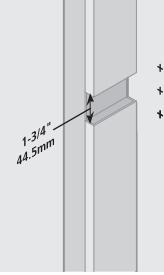

6 Mark holes of Rub Strip.

Marque los orificios de la banda de roce.

Marquer les trous de la bande de frottement.

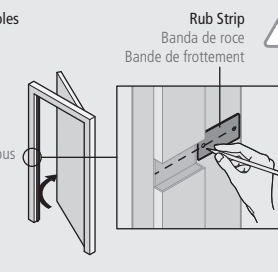

! Rub strip centerline is the same as the strike centerline, not the exit device centerline.


La línea central de la banda de roce es la misma que la línea central de la cerradura tipo hembra, y no es igual a la línea central del dispositivo de salida.

La ligne centrale de la bande de frottement est la même que la ligne centrale de la gâche, et non pas la même que la ligne centrale du mécanisme de sortie.

7

Through frame 2x

Marco pasante 2x
À travers le bâti de la porte X2

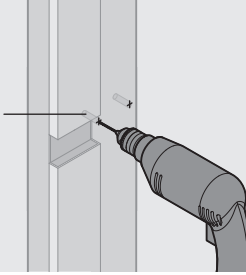

8 Drill or tap according to metal or wood. Refer to template for sizes.

Perfore o enrosque conforme al material de metal o madera. Consulte la plantilla para obtener los tamaños.

Percer ou tarauder en fonction du métal ou du bois. Se référer au gabarit pour les tailles.

9 Drill or tap accordingly, depending on door material.

Perfore o enrosque según corresponda, conforme al material de la puerta.

Percer ou tarauder comme nécessaire en fonction de la matière de la porte.

